

# **11. Свидетельство о приемке.**

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.006.2006 ТУ и признан годным к эксплуатации.

## **Примечание:**

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Схема подключения активной нагрузки





Схема подключения индуктивной нагрузки




Параметры диода VD1:  
I<sub>пр.</sub> ≥ 1А; U<sub>обр.</sub> ≥ 400В  
(напр. диод 1N4007)

## **Выключатель индуктивный бесконтактный ISB A11B-31P-1,5-LZ-3**

## **Паспорт. Руководство по эксплуатации ISB A11B-31P-1,5-LZ-3.000 ПС**

Габаритный чертеж

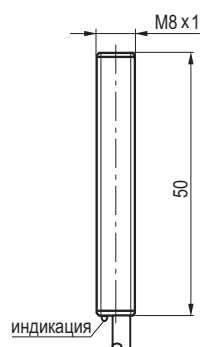

### 1. Назначение.

Выключатель индуктивный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактной коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, станках и системах.

### 2. Принцип действия.

При приближении к чувствительной поверхности датчика любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство и формируется сигнал, переключающий электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей.

### 3. Технические характеристики.

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Формат, мм                                 | M8x1x50                             |
| Способ установки в металл                  | Встраиваемый                        |
| Тип контакта                               | Нормально разомкнутый (NO)          |
| Номинальный зазор (сталь 35)               | 1,5 мм                              |
| Рабочий зазор (сталь 35)                   | 0...1,2 мм                          |
| Напряжение питания, Ураб.                  | 10...30 В DC                        |
| Рабочий ток, Iраб.                         | ≤200 мА                             |
| Падение напряжения при Iраб.               | ≤2,5В                               |
| Частота переключения, Fмах                 | 1500 Гц                             |
| Диапазон рабочих температур                | -25°C...+75°C                       |
| Комплексная защита                         | Есть                                |
| Индикация срабатывания                     | Есть                                |
| Материал корпуса                           | ЛС59-1                              |
| Присоединение                              | Кабель 3x0,12мм <sup>2</sup> ; L=3м |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015          | IP67                                |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤15%                                |

### 4. Дополнительная информация.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Момент затяжки гаек, не более | 1,2 Н•м |
|-------------------------------|---------|

### 5. Содержание драгметаллов, мг.

|          |   |
|----------|---|
| Золото   | - |
| Серебро  | - |
| Палладий | - |

### 6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Гайка M8x1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

### 7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ IEC 61140-2012.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

### 8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее наружного диаметра датчика.

### 9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C

- Влажность, не более 85%.

9.2. Условия транспортирования:

- Температура -50°C...+50°C.

- Влажность до 98% (при +35°C).

- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

### 10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

**Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.**